

KRAFT&DELE

Professional

**PIASKARKA KABINOWA
KD10334 (SBC90)
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Tłumaczenie instrukcji obsługi**



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi.



Instrukcja obsługi

SBC90


Zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed użyciem produktu. Chroń siebie i innych, przestrzegając wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa, ostrzeżeń i ostrzeżeń. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie produktu lub mienia.

Opis

Niniejsze urządzenie do obróbki strumieniowo-ścierniej jest przeznaczone do czyszczenia, polerowania i obrabiania TYLKO na sucho.

Rozpakowywanie

Po rozpakowaniu urządzenia, należy dokładnie zbadać urządzenie pod kątem jakichkolwiek uszkodzeń, do których mogło dojść podczas transportu. Należy sprawdzić urządzenie pod kątem poluzowanych, brakujących lub uszkodzonych części.

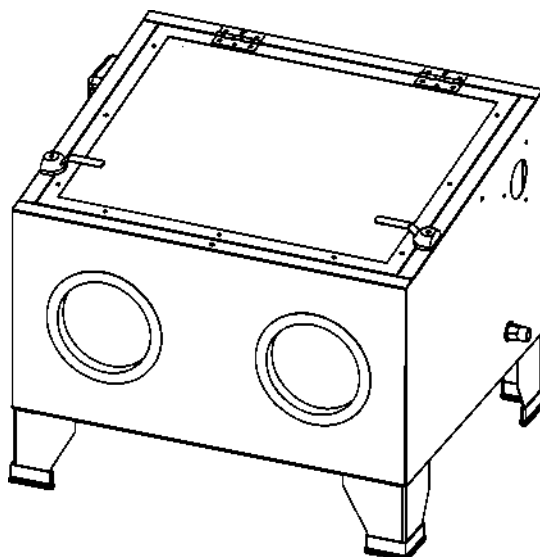

Specyfikacja i rozmiary

Max. ciśnienie robocze	Pojemność	Długość	Szerokość	Wysokość
125 PSI 125 PSI	2 galony 7.5l	23 cale 58.5 cm	18.9 cale 48 cm	19.3 cale 49 cm

12V FLUORESCENCYJNA LAMPA ROBOCZA 120VAC 60Hz/230VAC 50HZ

Zalecany przepływ powietrza odpylacza: NIE WIECEJ niż 200-350L/min (7CFM-12CFM)

wejście 12V 800mA wyjście

Urządzenie do obróbki strumieniowo-ściernej

Ogólne informacje bezpieczeństwa

Każde urządzenie tego typu wytwarza silny strumień cząstek ściernych. Należy postępować w taki sposób, aby uniknąć obrażeń ciała i szkód materialnych. Zapoznaj się z niniejszą instrukcją przed montażem, obsługą lub serwisowaniem.

OSTRZEŻENIE

1. Podczas pracy nie należy umieszczać dłoni ani skóry bezpośrednio w linii pracy dyszy.
2. Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane i uszczelnione po montażu.
3. Nie należy przekraczać maksymalnego ciśnienia roboczego urządzenia.
4. Odłącz urządzenie od zasilania pneumatycznego przed zmianą akcesoriów lub próbą montażu, serwisowania, zmiany położenia lub przeprowadzenia konserwacji.
5. Przed każdym użyciem należy sprawdzić węże i przewody powietrzne pod kątem uszkodzenia lub zużycia. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowe.
6. Nie kieruj pistoletu ściernego w stronę jakichkolwiek osób lub przedmiotów.

W tym produkcie lub jego przewodzie zasilającym znajdują się substancje chemiczne, w tym ołów. Po użyciu należy umyć ręce



Podczas zmiatania, przedmuchiwanie, cięcia, piaskowania, wiercenia lub szlifowania materiałów, takich jak drewno, farba, metal, beton, cement lub inne materiały murarskie powstaje pył. Pył ten często zawiera substancje chemiczne, o których wiadomo, że powodują raka, wady wrodzone lub inne wady układu rozrodczego. Należy nosić odzież ochronną.



Niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu NIE UŻYWAJ urządzenia w pobliżu łatwopalnych cieczy, pyłów, gazów, tłustych szmat lub innych materiałów, które mogą szybko wybuchnąć lub spalić się. Niektóre materiały ściernie iskrzą, gdy trafiają na element metalowy. Materiały ściernie podobne do tlenku glinu mogą generować iskry elektrostatyczne, które mogą spowodować pożar lub wybuch.




UWAGA Wyładowania elektrostatyczne mogą być bolesne.

Noś buty ze skóry lub gumy i stań na ziemi, aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego. Uziemiony przewód przymocowany do pistoletu bezpiecznie usunie wyładowanie elektrostatyczne.




Montaż i obsługa

Krok 1: Przymocuj adapter ssący piasek (23) do dolnej części lejka za pomocą płaskiej uszczelki oraz zabezpiecz za pomocą nakrętki M16 (37).

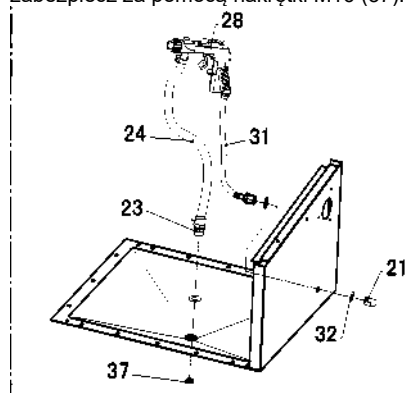**Krok 2:**

1. Umieść urządzenie na stole roboczym. 2. Podłącz źródło powietrza (21) (max. 125 psi) do złącza znajdującego się w bocznej części urządzenia.

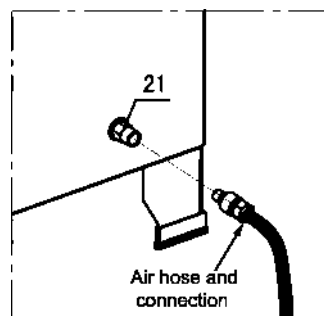


3. Sprawdź, czy nie ma wycieków powietrza. W razie potrzeby konieczna jest naprawa lub zastosowanie taśmy teflonowej.
4. Podłącz zasilacz 12V do gniazdka zasilającego 110V / 230V. Upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji OFF, podłącz drugi koniec przewodu zasilającego 12 V do włącznika światła na urządzeniu.
5. Sprawdź, czy światło działa.
6. Dodaj plastikową osłonę okna do wewnętrznej powierzchni szklanych drzwi.

Urządzenie do obróbki strumieniowo-ściernej


- Należy stosować odpowiednie środki ochrony wzroku. Nie należy wlewać więcej niż 7,4 litra cieczy do urządzenia. Zbyt duża ilość wody spowoduje nieefektywne działanie urządzenia.
- Zamknij i zablokuj drzwi (18).
- Chroń dłoń przez stosowanie rękawic (15), wyceluj pistolet strumieniowy (28) na obrabianą powierzchnię i pociągnij za spust. W przypadku braku przepływu, należy oczyścić rurę, zakrywając dyszę pistoletu.

Konservacja

- Przymocuj rękawice (15) za pomocą zacisku (16) w przedniej części panelu, jak pokazano poniżej.

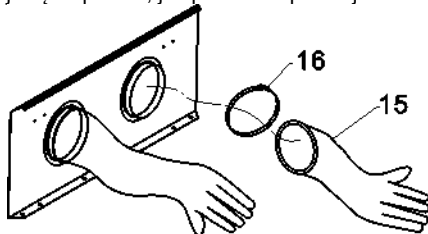

- Wprowadź lampę fluoroscencyjną (2) do zacisku lampy (3). Następnie zabezpiecz w odpowiedni sposób.

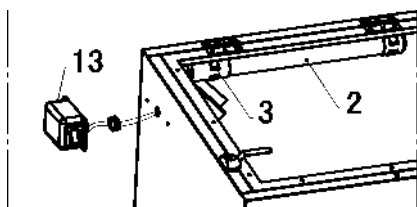


UWAGA: Odłącz zasilanie elektryczne i pneumatyczne przed konserwacją.

Czyszczenie: należy czyścić plastikowe drzwi lub części miękką szmatką. NIE używaj rozpuszczalników do czyszczenia.

Unikanie zablokowania: wilgotne środki chemiczne mogą spowodować zablokowanie dyszy. Spróbuj usunąć element powodujący blokadę za pomocą wiertła.


Podłączenie pistoletu strumieniowego: Pistolet należy zamontować tak, jak pokazano na rysunku w przypadku konieczności wymiany pistoletu strumieniowego (28).

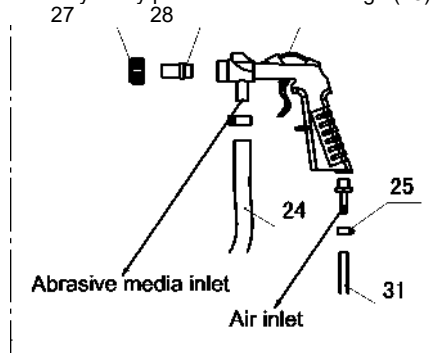

Rozwiązanie problemów

Objawy	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Zbyt duża ilość pyłu w urządzeniu	1. Zablokowany otwór wentylacyjny lub przepływ powietrza. 2. Złącza pneumatyczne są poluzowane. 3. Zbyt duża ilość środka ściernego w urządzeniu.	1. Wyczyść otwory wentylacyjne oraz odsuń urządzenie od ściany. 2. Sprawdź i dokręć złącza oraz upewnij się, że wszystkie połączenia są prawidłowo zabezpieczone.
Nierówne czyszczenie powierzchni	1. Wilgotność obecna w urządzeniu	1. Patrzy informacje bezpieczeństwa.
Nieprawidłowa prędkość lub nieefektywna praca	1. Brak środka ściernego. 2. Zbyt niskie ciśnienie.	1. Wymień środek ścierny 2. Zwiększ ciśnienie oraz upewnij się, że zawór jest w pełni otwarty.
Nie można wyłączyć pistoletu	Uszkodzone o-ringi w zaworze pneumatycznym	Usuń i wymień o-ringi

Urządzenie do obróbki strumieniowo-ściernej

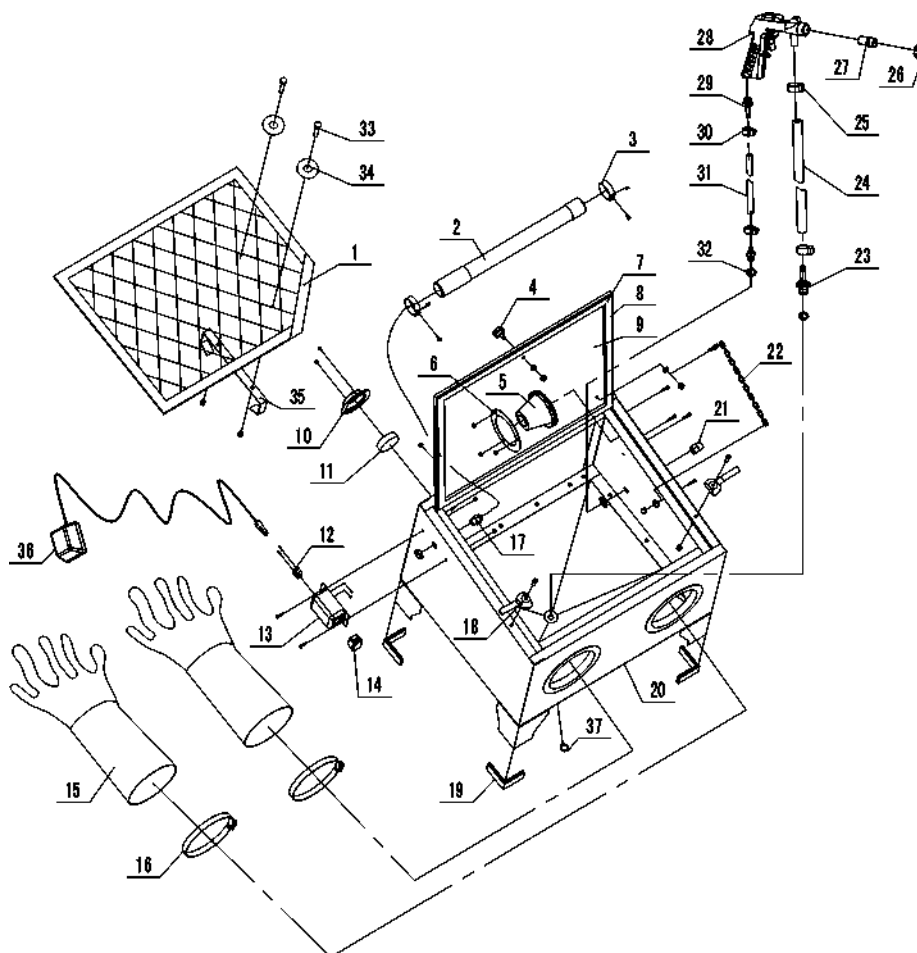

Nr części	Opis	Ilość
1	Stalowy ekran	1
2	Lampa fluoroscencyjna	1
3	Zacisk lampy	2
4	Pokrętko	2
5	Filtr	1
6	Pierścień blokujący	1
7	Szkło	1
8	Podkładka piankowa	1
9	Folia	1
10	Obudowa filtra	1
11	Filtr	1
12	Wyjście przełącznika	1
13	Skrzynka lampy	1
14	Przełącznik lampy	1
15	Rękawice	1 para
16	Zacisk przewodu	2
17	Podajnik	1
18	Blokada drzwi	2
19	Oslona	4

Nr części	Opis	Ilość
20	Urządzenie	1
21	Nakrętka	1
22	Łańcuch	1
23	Adapter ssący	1
24	Przewód	1
25	Zacisk węża	2
26	Nakrętka adapter dyszy	1
27	Zestaw dyszy	4
28	Pistolet	1
29	Adapter węża powietrza	1
30	Zacisk węża	2
31	Element ssący	1
32	Płaska podkładka	6
33	Sruba M6*15	2
34	Płaska podkładka	2
35	Noga	1
36	Adapter zasilacza	1
37	Nakrętka M16	1

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: Foreintrade Sp. Z o.o.

Adres upoważnionego przedstawiciela: Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Warszawa

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Piskarka kabinowa (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): SBC90 / KD10334

Dane produktu: Pojemność 90L

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2006/42/EC Machinery Directive
2. 2014/35/EU Low Voltage Directive
3. 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility
4. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
5. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Według norm:

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2015; EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010; EN 1248:2001/A1:2009; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-3:2007+A1:2011, EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certyfikat o numerze IT051252XH17080 1 wydany przez ISET S.R.L (Sede Legale e Uffici, Via Donatori di sangue, 9 – 46024 Moglia, Italy) z dnia 01.08.2017

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174; 03-822 Warszawa

Ma Dong Hui, Warszawa. 10.04.2019