


Bruzdownica elektryczna Instrukcja obsługi

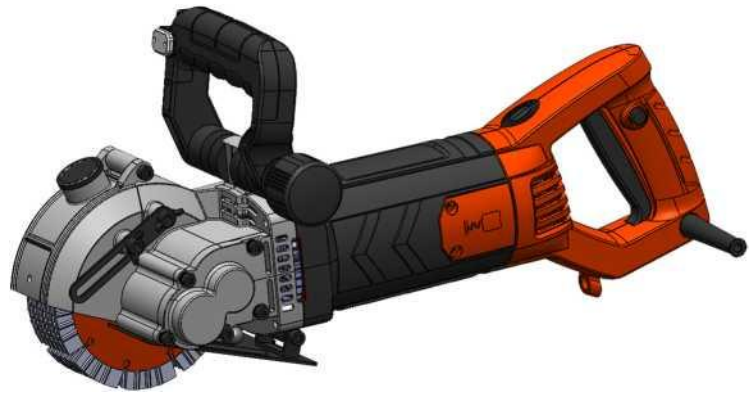

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

KD1739

Dziękujemy za wybranie naszych produktów, dzięki czemu mogą Państwo uzyskać kompleksowe wsparcie techniczne i gwarancję serwisu

Opis produktu: To narzędzie nadaje się do jednorazowego formowania i dłutowania starej cegły ogniotrwałej, cegły cementowej, cegły lekkiej, ściany betonowej (gruntu) oraz cięcia granitu, marmuru, płytek ceramicznych i innych materiałów budowlanych.

Ta dłutownica jest produktem ósmej generacji, który ma następujące niezwykle cechy w porównaniu z poprzednimi generacjami:

1. Przy tej samej wydajności waga jest lżejsza. Masa netto całej maszyny wynosi 62 kg, o 3 kg lżejsza niż w przypadku poprzednich generacji, znacznie zmniejsza pracochłonność użytkowników, ale głębokość i szerokość rowków są głębsze i szersze niż w przypadku poprzednich generacji
2. 160 obrotowy uchwyt pomocniczy, bardziej odpowiedni do stosowania w różnych skomplikowanych miejscach
3. Konserwacja jest wygodniejsza i szybsza.
4. Unikalna wodoodporna konstrukcja znacznie wydłuża żywotność maszyny i sprawia, że obsługa jest bezpieczniejsza.
5. Obrotowy tylny uchwyt jest bardziej zgodny z zasadą ergonomii, a uchwyt jest bardziej pracochłonny i bezpieczny.
6. Cięcie kątowe 75-330 do woli, właściwe dla wszystkich skomplikowanych miejsc.
7. Narzędzie jest przystosowane do dwóch i jednej operacji z odciąganiem wody i pyłu, co znacznie zmniejsza ilość pyłu i wody podczas operacji cięcia, skutecznie wydłuża żywotność brzeszczotu i dodatkowo obniża koszt dłutowania.
8. Wyposażony w pompę wodną i zatyczkę zabezpieczającą przed wyciekami, aby ułatwić i zwiększyć bezpieczeństwo dłutowania.
9. Odwróć pokrowiec ochronny, który może skutecznie chronić ludzi przed żwirem i kurzem. Całkowicie wyeliminowano wady tradycyjnej osłony zabezpieczającej dłutownicę, która utknęła w żwirze i osadzie.

1. Dane techniczne

MODEL	KD1739
Voltage/frequency	220vac/50-60Hz
Rated power	3000W
Maximum load power	4800W
Speed	6500r/min
Specification of cutting piece	◦ 133x 4)20x4.5
Maximum cutting capacity	42mm wide x 41mm deep

2. Opis symboli



- Symbol ostrzegawczy odnosi się do wszelkich czynności niezgodnych z procedurami obsługi zawartymi w niniejszej instrukcji, które mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie maszyny.




- Symbol ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym odnosi się do wszelkich operacji niezgodnych z eksploatacją



- Symbol ognia odnosi się do każdej operacji, która nie jest zgodna z opisanymi tu procedurami operacyjnymi instrukcji, co spowoduje pożar

3. Lista części

- | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 1. Przełącznik | 5. Uchwyt przedni | 9. Gniazdo łożyska |
| 2. Osłona uchwytu | 6. Osłona głowicy | 10. Płyta dolna |
| 3. Przycisk obracania | 7. Ruchoma osłona | 11. Kran |
| 4. Obudowa | 8. Brzeszczot | 12. Szczotka nakładkowa |

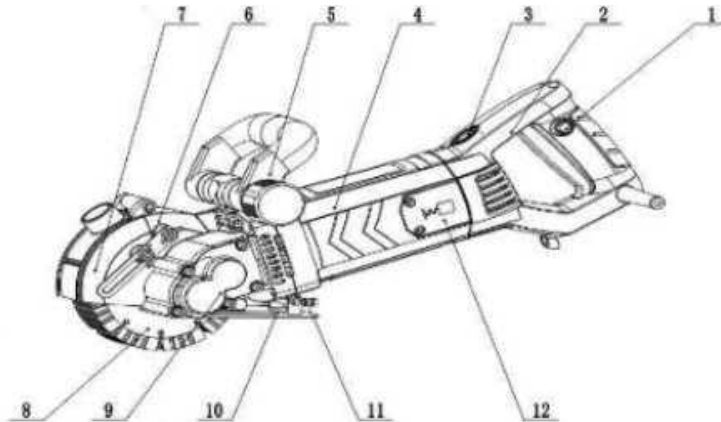

4. instrukcje bezpieczeństwa obsługi

1. Środowisko pracy:

- (1) Miejsce pracy powinno być utrzymywane w czystości z dobrym oświetleniem i dobrą wentylacją;
- (2) Nie używaj maszyny w miejscach z substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi;
- (3) Trzymaj z dala od dzieci, osób postronnych i zwierząt podczas pracy maszyny;
- (4) Nie używaj maszyny w miejscu, w którym zawieszona jest ludzkie ciało.

2. Bezpieczeństwo elektryczne

- (1) Wtyczka zabezpieczająca przed wyciekami jest wybrana dla tej maszyny. Proszę działać zgodnie z etykietą ostrzegawczą na wtyczce;
- (2) Typ gniazda podłączonego do źródła zasilania powinien odpowiadać wtyczce dostarczonej przez maszynę, a konstrukcja wtyczki jest niedozwolona. Dokonuj wszelkich modyfikacji i używaj maszyny pod warunkiem zasilania z przewodem uziemiającym;
- (3) Nie używaj urządzenia na zewnątrz w deszczowe dni;
- (4) Nie używaj przewodu zasilającego do ciągnięcia maszyny, aby uniknąć słabego kontaktu i nieprawidłowego działania;
- (5) Linia energetyczna nie może stykać się z ciepłem, olejem, ostrymi substancjami i ruchomymi częściami;
- (6) Gdy urządzenie jest używane na zewnątrz, użyj zewnętrznej linii zasilającej o długości ponad 4 mm i utrzymuj niezawodne połączenie;
- (7) Po włączeniu maszyny żadna część korpusu nie może stykać się z powierzchnią ściany.

3. Bezpieczeństwo osobiste:


- (1) Podczas obsługi maszyny należy przez cały czas zachować czujność. Nie używaj maszyny w stanie zmęczenia, po spożyciu alkoholu, odurzenia lub odwyku, aby uniknąć wypadków spowodowanych nieuwagą podczas pracy
- (2) Podczas pracy należy używać sprzętu ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, gogle, nauszники itp., Aby zapobiec uszkodzeniu oczu, twarzy lub słuchu przez rozpryskiwanie piasku i pyłu z powodu silnego hałasu
- (3) Unikaj przypadkowego uruchomienia. Przed włączeniem zasilania upewnij się, że wyłącznik urządzenia jest wyłączony. Po upewnieniu się, że nie ma pomyłki i podłączeniu zasilania nie należy od razu przykładać palca do przycisku włącznika, aby zapobiec wypadkom.
- (4) Przed uruchomieniem maszyny należy również sprawdzić, czy klucz blokujący do regulacji i narzędzia są odłączone od maszyny.
- (5) Podczas pracy ciało nie powinno nadmiernie rozciągać się do przodu, należy przez cały czas utrzymywać równowagę ciała
- (6) Podczas pracy nie należy nosić luźnych ubrań ani ręcznych ozdób. Użytkownicy z długimi włosami powinni umieścić włosy w nasadce ochronnej, aby uniknąć dotykania ruchomych części i spowodowania wypadków

4. Użytkowanie i środki ostrożności maszyny:


- (1) Przed użyciem sprawdź bezpieczeństwo zasilania. Słabe gniazdko i przewód zasilający mogą powodować słaby kontakt, co jest poważne. Jt może spowodować porażenie prądem, pożar i inne wypadki;
- (2) W operacji dłutowania konieczne jest utrzymanie prostej i stałej prędkości, aby zmaksymalizować wydajność cięcia
- (3) Operator powinien nosić izolowane rękawice i izolowane obuwie podczas cięcia wodą, aby uniknąć dotknięcia. Wystąpienie wypadku elektrycznego
- (4) Wydajność i dokładność rowkowania można poprawić, zaznaczając linię prowadzącą na powierzchni roboczej
- (5) Ta maszyna jest narzędziem tnącym o dużej mocy, a obciążenie jest duże podczas procesu roboczego. Dlatego każde złącze należy sprawdzić przed użyciem, tylko wtedy, gdy części łączące są mocne i niezawodne, można je zastosować;
- (6) W przypadku braku operacji cięcia wodą należy dodatkowo wyposażyć sprzęt odpylający, aby zapewnić dobre warunki pracy
- (7) Podczas cięcia naroży maszyny, otwórz osłonę, zwróć szczególną uwagę na zapobieganie lataniu piasku. Wykonywanie operacji dłutowania bez zabezpieczenia jest bardzo niebezpieczne, co w poważnych przypadkach spowoduje obrażenia ciała.
- (8) Podczas używania pompy wodnej do szczelinowania ściany, należy zwrócić uwagę na otwarcie od góry do dołu i nie pozwolić, aby woda wpływała do kadłuba.

5. Obsługa urządzenia

A. Obsługa jak pokazano na (Rys. 1) podczas wbijania rowka prostego: Uchwyt boczny do przodu (1)

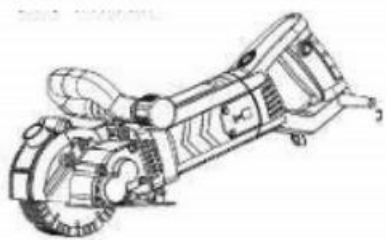


Status z zamkniętą osłoną

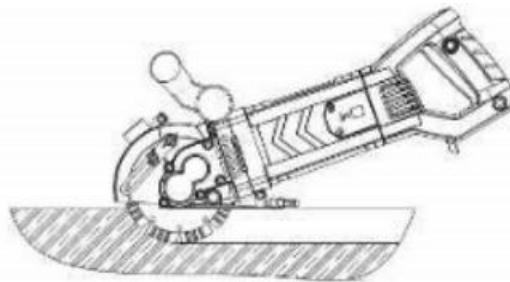


Do cięcia (dłutowania) płaskich ścian przy zamkniętej obudowie

B. Gdy narożnik jest szczelinowy, postępuj zgodnie z rysunkiem 2

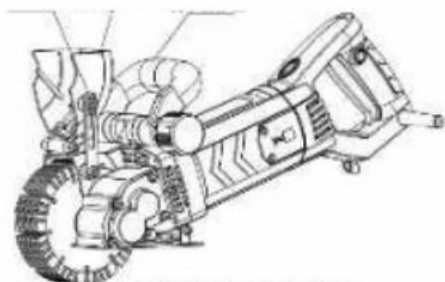

Obsługa z zamkniętą osłoną

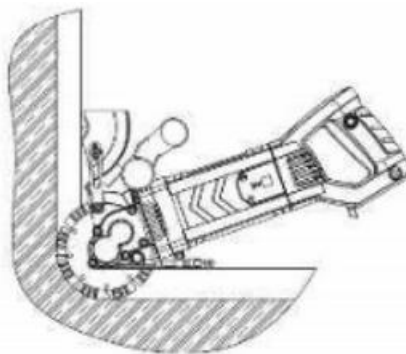

Obsługa z otwartą osłoną

7. zastosowanie pompy wodnej

1. Włóż końcówkę rury wodnej do kranu w maszynie
2. Drugi koniec rury wodnej jest włożony do wylotu wody pompy wodnej
3. Umieść całą pompę wodną w wiadrze z wodą i podłącz zasilacz 220V, aby z niej korzystać

8. Narzędzia do demontażu tarczy:

1. Disassembly tool
2. Open the cover
3. Loosen the screw and turn over the movable shield



4. Release counter clockwise



5. Take out the pressing plate and saw blade



Net weight	6. 2kg	6. 5kg
------------	--------	--------

Name	quantity	No.2	name2	quantity2
Side cover	1	24	switch button	1
Socket head cap screw m10x25	1	25	Soft start	1
Upper pressing plate	1	26	Wire sheath	1
Saw blade	5	27	Left handle	1
Shim	7	28	Brush holder	2
Lower platen	1	29	Carbon brush	2
Rubber plug	1	30	Brush holder cover	2
protection cover	1	31	floor	1
Stop block	1	32	Carriage screw	1
Butterfly screw	2	33	water tap	1
output shaft	1	34	Bearing 6202	1
Head shell	1	35	Bearing 608	1
Locknut M8	1	36	Large umbrella tooth	1
Lesser fimbriate tooth	1	37	Tooth axis	1
202 pressure plate	1	38	Bearing 6000	1
rotor	1	39	Bearing seat	1
Bearing 629	1	40	Bearing 6200	1
Air guide ring	1	41	Big tooth	1
stator	1	42	Retaining ring for hole	1
Case	1	43	Bearing 3202	1
Rotate button	1	44	Skeleton oil seal	1
Right handle	1		Side handle assembly	
switch	1			

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: FOREINTRADE SP. Z O.O.

Adres upoważnionego przedstawiciela: Grochowska 341 lok.174; 03822 Warszawa

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Bruzdownica (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD1739

Dane produktu: Moc: 3000W

Napięcie: 230V

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2006/42/EC Machinery Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Według norm:

EN 62841-1:2015

EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:2015

EN61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Certyfikat o numerze DN20200407-ZWY-CE-M, DN20200407-ZWY-CE-E wydany przez UDEM INTERNATIONAL CERTIFICATION AUDITING TRAINING CENTRE INDUSTRY AND TRADE INC. CO.(Mutlukent Mahallesi 2073 Sokak Eski 93 SokakCankaya, Ankara, Turkey) z dnia 8.04.2020

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok. 174

03822 Warszawa

Ma Dong Hui, Warszawa, 12.04.2021